

CAME.COM

Высокоскоростные турникеты с распашными створками Серия SWING GATE

DD-75-186 R (3)

((



SWG55 / SWG90
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

△ ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности.

Предисловие

• Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение рассматривается как опасное. CAME S.p.A. не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным, ошибочным или небрежным использованием изделия. Действие гарантии, а значит, и правильная установка изделия обусловлены соблюдением технических характеристик и правильной процедуры монтажа в соответствии с определенными правилами, мерами безопасности и соответствии с определенными, указанными в технической документации на эти товары. Следует хранить эти предупреждения вместе с инструкциями по установке и эксплуатации компонентов автоматической системы.

Перед установкой

(проверка существующего состояния: если проверка дала отрицательные результаты, необходимо повременить с началом монтажных работ до тех пор, пока условия работы не будут полностью соответствовать требованиям безопасности)

• Монтаж и настройка оборудования должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом. Необходимо выполнять монтаж, проводку кабелей, электрические подключения и наладку системы в соответствии с установленными правилами, мерами безопасности и соответствующим использованием, указанными в технической документации на эти товары. • Перед тем как приступить к выполнению каких-либо работ, необходимо внимательно прочитать все инструкции; неправильный монтаж может стать источником опасности и привести к нанесению ущерба людям или имуществу. • Необходимо убедиться, чтобы автоматика была в хорошем состоянии, отрегулирована и сбалансирована, исправно открывалась и закрывалась. Кроме того, следует установить, при необходимости, надлежащие защитные приспособления или дополнительные сенсоры безопасности. автоматическая система должна быть установлена на пути следования людей автомобилей, следует проверить необходимость установки дополнительных защитных приспособлений и/или предупреждающих знаков. • Следует убедиться в том, что открывание турникета не приведет к возникновению опасных ситуаций. • Запрещается устанавливать автоматику в перевернутом положении или на элементы, склонные к прогибанию. При необходимости следует использовать усилительные детали в местах крепления. • Запрещается устанавливать турникет на наклонной поверхности. Необходимо проверить, чтобы вблизи не было ирригационных устройств, которые могут вызвать прямое попадание воды в автоматику.

Монтаж

• Необходимо разметить и отделить участок проведения монтажных работ с целью предотвращения доступа к нему посторонних, особенно детей. Требуется проявлять максимальную осторожность при обращении с автоматикой, масса которой превышает 20 кг. При необходимости следует воспользоваться специальными инструментами для безопасной транспортировки системы. • Устройства безопасности СЕ (фотоэлементы, чувствительные коврики, профили, аварийные кнопки и т.д.) должны устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативов, норм безопасности, с учетом состояния окружающей среды, типа требуемого обслуживания и характера воздействия на турникеты. Места, которые несут в себе опасность сдавливания, зажима и затягивания, должны быть защищены с помощью надлежа-щих сенсоров • Необходимо сообщить пользователю обо всех остаточных рисках с помощью специальных символов. • Все устройства управления открыванием (кнопки, ключи-выключатели, считыватели магнитных карт и т.д.) должны быть установлены на расстоянии не менее 1,8м от периметра рабочей зоны турникета и вне досягаемости для людей снаружи. Кроме того, контактные устройства управления (выключатели, проксимитиустройства и т.д.) должны быть установлены на высоте не менее 1,5 м и не должны быть общедоступны. • На турникет должна быть нанесена идентификационная маркировка. • Перед тем как подать напряжение на турникет, необходимо убедиться в том, что идентификационные данные соответствуют параметрам сети. • Следует обеспечить должное заземление турникета в соответствии с действующими нормами безопасности. Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае применения пользователем неоригинальных деталей; это приведет к снятию изделия с гарантии. • Все устройства управления в режиме "Присутствие оператора" должны располагаться в месте, откуда можно свободно наблюдать за движущимся турникетом и зоной прохода. • Перед тем как сдать систему конечному пользователю, проверьте соответствие показателей системы требованиям норматива EN 12453 (толкающее усилие створки), убедитесь в правильной настройке автоматики, исправной работе устройств безопасности и разблокировки привода. • Рекомендуется использовать там, где это необходимо, наклейку с указанием места расположения устройства разблокировки.

Специальные инструкции и рекомендации для пользователей

• Необходимо оставлять свободной и чистой рабочую зону турникета. Следует проверить, чтобы в зоне действия фотоэлементов не было препятствий. • Не позволять детям играть с переносными или фиксированными командными устройствами или находиться в зоне движения турникета. Необходимо держать брелоки-передатчики и другие устройства в недоступном для детей месте во избежание случайного запуска системы. • Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или же людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний, если только им не были даны соответствующие знания или инструкции по применению системы специалистом компании. • Следует часто проверять систему на наличие возможных неполадок в работе или других следов износа или повреждений на подвижных конструкциях, компонентах автоматической системы, местах крепления, проводке и доступных подключениях. Необходимо следить за чистотой и смазкой шарнирных узлов и механизмов скольжения (направляющих). • Выполнять функциональную проверку работы фотоэлементов каждые шесть месяцев. Необходимо следить за тем, чтобы стекла фотоэлементов были всегда чистыми (можно использовать слегка увлажненную водой мягкую тряпку; категорически запрещается использовать растворители или другие продукты бытовой химии, которые могут повредить устройства). • В том случае, если необходимо произвести ремонт или регулировку автоматической системы, следует отключить электропитание привода и не использовать устройство до тех пор, пока не будут обеспечены безопасные условия работы системы. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями. • Если кабель электропитания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или специалистами с надлежащей квалификацией и необходимыми инструментами во избежание возникновения опасных ситу-• Пользователю КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять ДЕЙСТВИЯ, НЕ УКАЗАННЫЕ И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ в инструкциях. Для ремонта, внепланового технического обслуживания и регулировки автоматической системы следует ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. • Необходимо отмечать выполнение работ в журнале периодического технического обслуживания.

Особые инструкции и рекомендации для всех

• Следует избегать контакта с движущимися створками, петлями или другими подвижными механизмами турникета во избежание травм. • Запрещается находиться в зоне действия турникета во время его движения. • Запрещается препятствовать движению турникета, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций. • Следует всегда уделять особое внимание опасным местам, которые должны быть обозначены специальными символами и/или черно-желтыми полосами. • Во время использования ключавыключателя или устройства управления в режиме «Присутствие оператора» необходимо постоянно следить за тем, чтобы в радиусе действия подвижных механизмов системы не было людей. • Турникет может начать движение в любой момент, без предварительного сигнала. • Необходимо всегда отключать электропитание перед выполнением работ по чистке или техническому обслуживанию системы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

•	Технические характеристики	4
•	Монтажный и функциональный контрольный лист	7
•	График ежегодного обслуживания	8
•	Монтажная схема и подключение внешних устройств управления	9
•	Схемы внутренних электрических соединений	10
•	Описание контактов и разъемов плат	12
•	Регулировка электропривода	17
•	Настройки DIP-переключателей и режимы работы	18
•	Руководство по монтажу	20
•	Условия гарантии	22
•	Гарантийный сертификат	23



Напряжение электропитания: 110/220-240B 60/50 Гц (% ± 10) / 24 В. Потребление в режиме ожидания 10 Вт, во время

работы 39 Вт (односторонний). В режиме ожидания 20 Вт, во время работы 78 Вт

(центральный блок).

Тип привода: Механизм с сервопозиционным электроприводом (РWM) с мотором постоянного тока 24В,

оснащенный микропроцессорной системой управления.

Створки: Линия прохода состоит из двух односторонних или двухсторонних блоков с

10-миллиметровыми ударопрочными закаленными стеклянными створками. Опционально

- створки из поликарбоната.

Верхняя крышка: Стандартный декоративный элемент – крышка из закаленного стекла. Доступны

различные национальные крышки – из 20-миллиметрового натурального гранитного

камня (Star Galaxy Black), из нержавеющей стали или дерева.

Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304 с матовой обработкой. Полости с радиопрозрачными

вставками для установки считывающих устройств в крышке и ИК сенсоров в зоне

проходов.

Индикация: Встроенные в лицевые панели светодиодные индикаторы состояния. Дополнительная

световая индикация под верхней крышкой - в режиме ожидания подсвечивается синим

цветом, во время разрешенных проходов мигает зеленым, при обнаружении несанкционированной попытки или в режиме предупреждения мигает красным.

Диапазон рабочих температур, влажность, класс защиты, минимальное количество проходов:

От -20°C до +68°C / относ. 95% без конденсации / IP 44 / >15 млн. циклов.

Система контроля: Блок управления совместим с большинством систем контроля доступа, работающих по

«сухому контакту» или выходам заземления. Защита входов (гальваническая развязка).

Опционально: интеграция контрольного модуля RS232 / RS485 / TCP IP.

Режим работы: Управление проходами в двух направлениях. Автоматический режим с возможностью

выбора ограничения доступа и свободного прохода по обнаружению ИК сенсорами.

Мультисенсорная ИК система зоны прохода.

Выходные данные: Система обеспечивает обратную связь по сухим контактам или (опционально)

посредством модуля RS232 / RS485 / TCP IP.

Аварийный режим и система антипаники:

В случае отключения питания или по сигналу тревоги турникет переключается в режим свободного прохода, открывая створки и переключая все индикаторы на зеленый цвет. Створки открываются автоматически (питание от внутренней резервной батареи). Предусмотрен режим аварийного закрытия (программируется с помощью внутреннего

DIP-переключателя на плате управления).

Скорость открытия створок: Скорость открытия регулируется системой электронного управления приводом и

устанавливается в зависимости от размеров створок:

Ширина прохода 550 мм	0.5 секунды, заводские настройки
Ширина прохода 900 мм	0.8 - 1.2 секунды


60 проходов в минуту (рекомендуемая справочная цифра).


*Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависит от системы контроля доступа.


Стандартные функции:


Световая индикация, верхняя крышка из тонированного акаленного стекла, ниши для установки считывателей, функция прохода с багажной тележкой.


Дополнительные аксессуары: Накладки из гранита, пульт дистанционного управления, интерфейсный блок RS232, RS 485 и LAN, встраиваемый механический счетчик проходов, система аудиосообщения, датчик тревоги, монтажный комплект сторонних билетных считывателей и кардридеров.

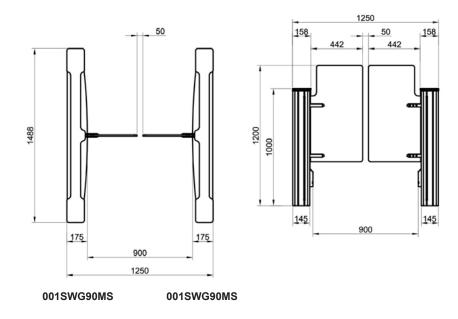

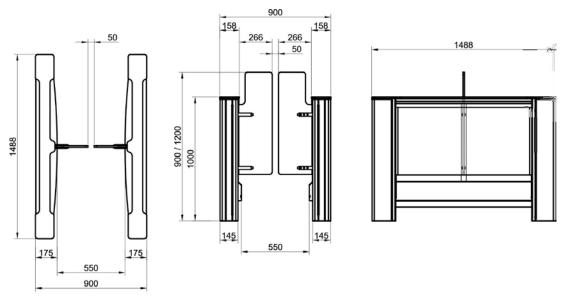


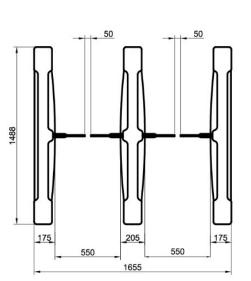


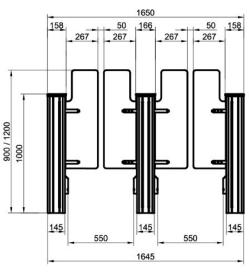


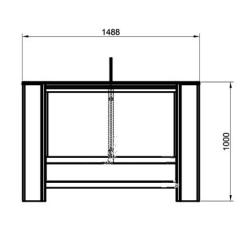



001SWG55MS 001SWG55MC 001SWG55MS

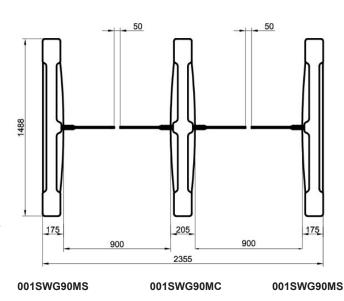

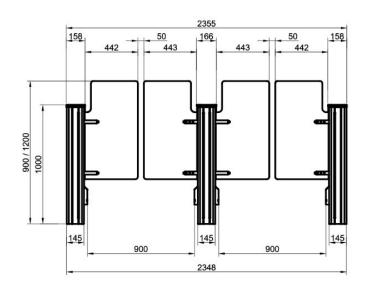

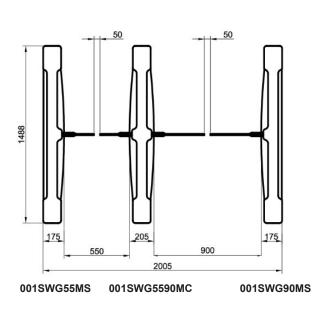

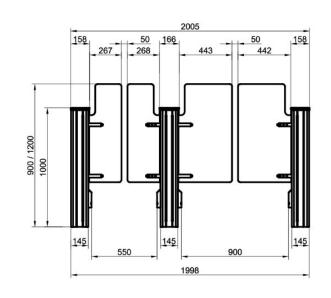

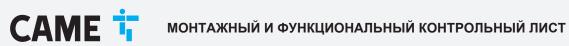

подпись

УСТА	новщик		моделі	>		
ДАТА	УСТАНОВКИ		СЕРИЙН	ный но	OMEP	
MECT	ГО УСТАНОВКИ		ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ ПО		
				na uet		
	VOTALIORIUM ATTEOTORALI CAME ACARE	MAN IN MANEET REMOTERATION OF THE MANAGEMENT		ДА НЕТ		
,	CTAHOBЩИК ATTECTOBAH CAME ACADE	МУ И ИМЕЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕТРИФИКАТ				
		контроль	УСТАНО	овки		
		ОПИСАНИЕ		ДА	HET	ПОМЕТКИ
1	Поверхность установки ровная.					
2	Турникет правильно расположе	н / и надежно закреплен.				
3	Проводка расположена и подклю	очена правильно.				
4	Кабели электропитания правильно заземлены и изолированы.					
5	Кабели MASTER / SLAVE и входы управления подключены правильно.					
6	6 Все крышки и накладки установлены правильно.					
7	Все фотоэлементы активны, отсутствует прямое попадание солнечных лучей на фотоприемники.					
8		рапин и иных внешних повреждений корпу	rca.			
			'			
		ФУНКЦИОНА	ұльный	I TEC	Т	
		ОПИСАНИЕ		ДА	HET	ПОМЕТКИ
1	Подача электропитания: Все индикаторы сработали, про полный цикл (однократно) и ост	звучал звуковой сигнал, створки прошли ались в закрытом положении.				
2	На диагностическом экране блока управления отсутствуют какие-либо коды ошибок.					
3	Проверка входов управления А и В: При подаче команды указатель направления прохода горит зеленым, красный на противоположной стороне. На моделях SG и SWG створки юдсвечиваются (RGB).					
4	Створки открываются и закрыва	вются плавно, без вибрации и посторонни:	х шумов.			
5		при открытом контакте: створки открылим, подается звуковой сигнал тревоги.	сь, все			
6		охода: зеленым. Створки открываются автомати: аправлении прохода и закрываются при п				
7	Тестирование на утечку тока: Все металлические элементы, части корпуса и заземление не имеют между собой разницы потенциала.		у			
8	Проверка SAFE EXIT при отключ Створки открываются автомати открываются вручную (SWG).	ении электропитания: чески (SG, SGL, GL) или без усилий				
	ПРОВЕРКУ	ПРОИЗВЕЛ				ПОДТВЕРЖДЕНО
ДАТА			ДАТА			
ФИО				Фио и должность		


подпись

Стр. 8 - Руководство по установке и обслуживанию турникетов SWG03 DD-75-186R3 RU - 09/2019 - © CAME RUSS/A.


Турникеты серии SLIDING GATE в не требуют глубокого технического обслуживания. Тем не менее, для обеспечения безопасной бесперебойной работы и длительного срока службы рекомендуется производить следующие процедуры:

Элемент	Проверка	Действие	Примечание
Корпус	 Ослабление панелей, внешней крышки, дребезжащий шум. Контакт створки с деталями корпуса. 	- Проверить надежность закрепления панелей и верхней крышки Отрегулировать зазор между панелями и движущимися частями.	При необходимости протереть от пыли мягкой влажной тканью.
Фотоэлементы	 Пыль и загрязнение. Надежность контактов в разъеме. Ослабление или смещение крепления. 	- Очистить мягкой кистью или сжатым воздухом Затянуть разъемы Выровнять и затянуть крепления.	
Стеклянные створки	- Смещение рамы, трение стекла о раму Сколы с острыми краями или трещины на стекле.	- Выровнять раму, установить створку по центру панели Заменить створку, если она повреждена.	Обязательное требование по безопасной эксплуатации.
Прижимные ролики (стабилизаторы створки)	- Деформация резинового ролика Чрезмерное давление на один или оба ролика.	- Заменить прижимной ролик Отрегулировать одина-ковое положение на обеих сторонах створки.	Убедиться, что створка не смещена и не наклонена.
Механизм открытия створки	- Посторонние предметы, пыль или засохшая смазка в нижней направляющей Ослаблен или изношен приводной ремень Чрезмерный люфт или шум подшипников скольжения.	- Удалить посторонние предметы, очистить Отрегулировать натяжение ремня, заменить при необходимости (износ повреждение) Очистить и нанести легкую смазку. При необходимости заменить подшипник.	Панели должны двигаться плавно, без подклинивания, рывков и постороннего шума.
Электронные компоненты	- Ослабленные разъемы. - Влага, чрезмерная пыль или посторонние предметы.	- Затянуть разъемы. - Очистить мягкой кистью или сжатым воздухом.	
Жгуты кабельной проводки	- Повреждение, ослабление кабелей и изоляции.	- Заменить.	Неисправная силовая проводка может привести к поражению электрическим током.
Целостность конструкции	- Ослабленные или отсутствующие гайки и болты.	- Проверить, затянуть.	Все элементы конструкции должны быть надежно закреплены.
Болты крепления	- Ослабление крепления к полу.	- Проверить, затянуть. - При необходимости заменить крепеж.	Устройство должно быть надежно закреплено к полу.
Утечка тока	- Утечка тока на корпус Неисправность заземления Повреждение изоляции силового кабеля.	- Ремонт.Замена при необходимости.	Требование по безопасной эксплуатации.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВОДКИ КАБЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И УПРАВЛЯЮЩИХ КАБЕЛЕЙ

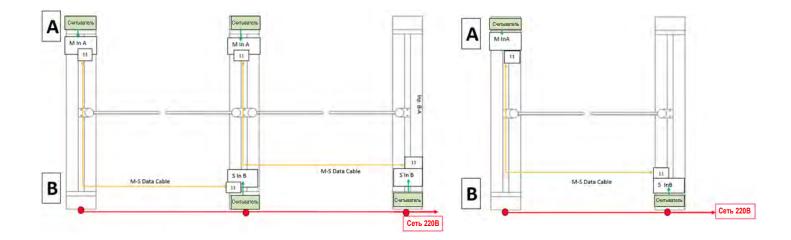


ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СКУД

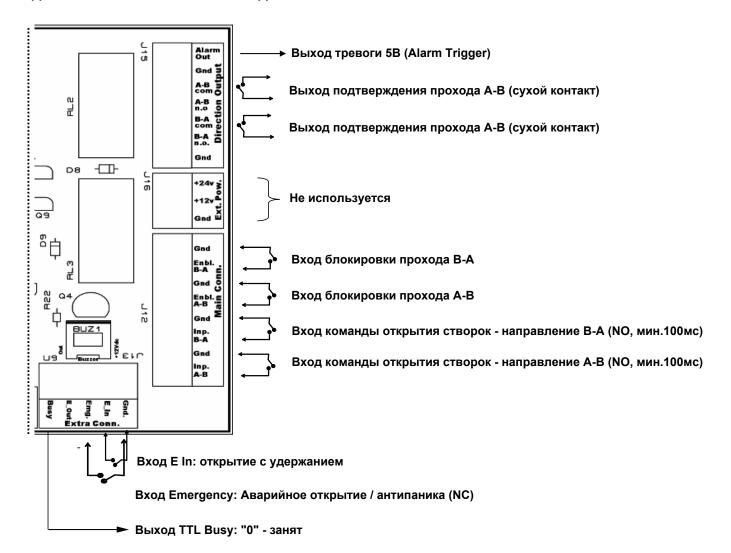


Стр. 10 - Руководство по установке и обслуживанию турникетов SWG03 DD-75-186R3 RU - 09/2019 - © CAME RUSSIA.

СТОЙКА MASTER

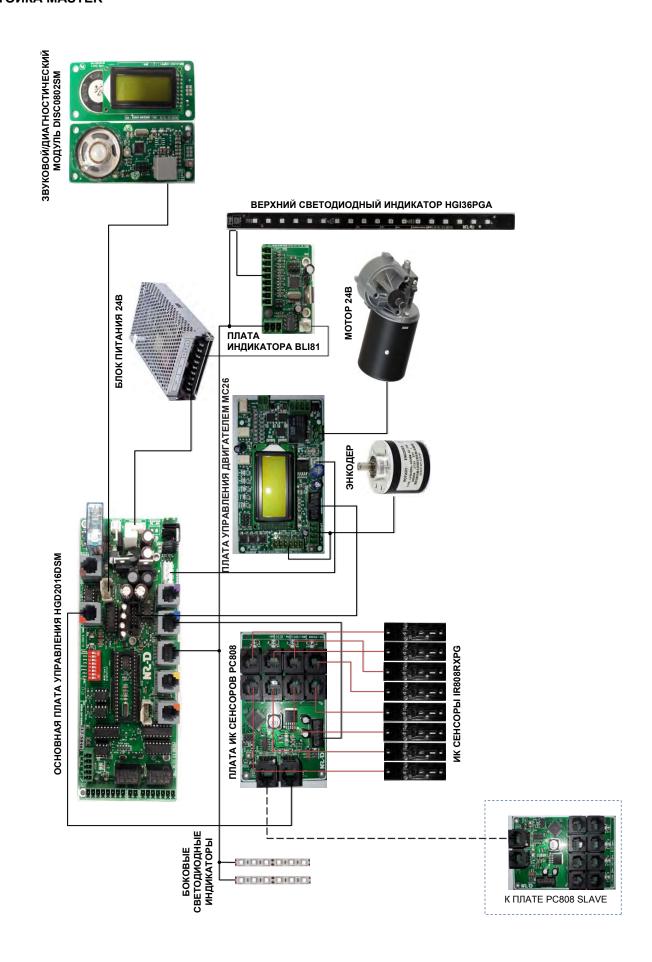

СТОЙКА SLAVE

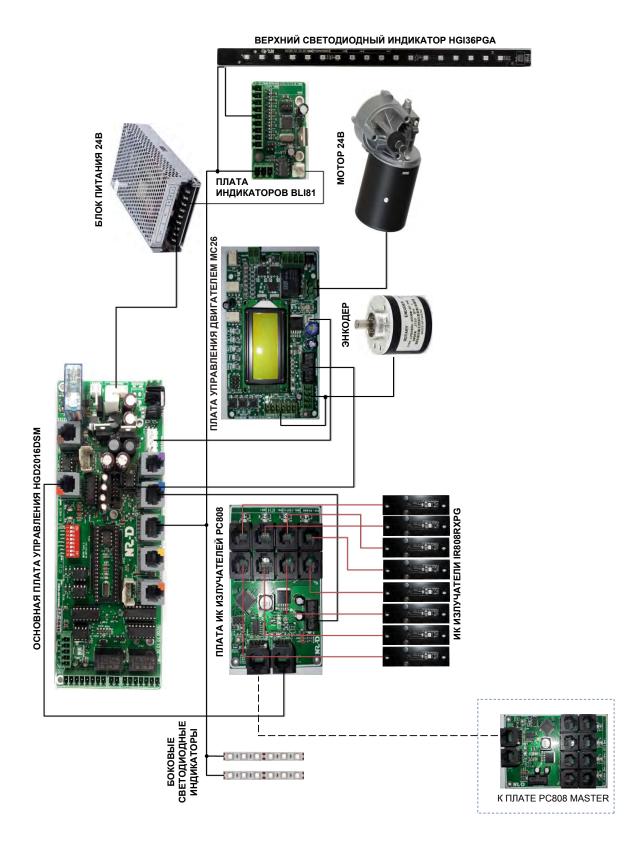

Стр. 12 - Руководство по установке и обслуживанию турникетов SWG03 DD-75-186R3 RU - 09/2019 - © CAME RUSSIA.

ОСНОВНАЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ HDG-2016DSM



ИНД	ИКАТО			
				ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
1234	1	Green		ЗЕЛЕНЫЙ
	2	Blue		ЧЕРНЫЙ
15.00	3	Red		КРАСНЫЙ
7234	4	+12Vdc		ЖЕЛНЫЙ

	БЛОІ			
1234				ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
	1	+24Vdc		СИНИЙ
CONTRACT OF	2	+24Vdc		СЕРЫЙ
4444	3	Gnd.		КОРИЧНЕВЫЙ
	4	Gnd.		ЧЕРНЫЙ

	EXT.			
12				ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
1977	1	+24V		
Name and Address of the Owner, where	2	Out		ЧЕРНЫЙ

	EXT			
12				ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
197	1	+24V		N.C.
appendix.	2	Out		N.C.

ЭЛЕ	КТРОГ	РИВОДА		
				ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
1234	1	+24Vdc		СИНИЙ
CHARGE STATE	2	Batt.Out		N.C.
4444	3	+12Vdc		N.C.
	4	Gnd.		ЧЕРНЫЙ

	АККУ	<u> </u>		
12				ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
199	1	Gnd		ЧЕРНЫЙ
Name and Address of the Owner, where	2	+12Vdc		КРАСНЫЙ

	EX.]		
				ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
1234	1	Tx		ЗЕЛЕНЫЙ
	2	Rx		ЧЕРНЫЙ
1234	3	Vcc		КРАСНЫЙ
	4	Gnd		ЖЕПНЫЙ

	•						
РА3ЪЕ							
ПЛАТА У	ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ						
7 7	1	MOTOR FREN	СЕРЫЙ				
	2	OVER CURRENT	СЕРЫЙ				
	3	GND	СЕРЫЙ				
4.6	4	MOTOR START/STOP	СЕРЫЙ				
	5	GND	СЕРЫЙ				
	6	RESERVE	СЕРЫЙ				
	7	N.C.	СЕРЫЙ				
-	8	N.C.	СЕРЫЙ				
6 0	9	N.C.	СЕРЫЙ				
	10	N.C.	СЕРЫЙ				

КОН	ЦЕВЫЕ ВЬ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
	1	+12Vdc		СИНИЙ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2	Sw_b		ЖЕЛНЫЙ
123456	3	Gnd		ЗЕЛЕНЫЙ
143939	4	Sw_a		КРАСНЫЙ
<u> </u>	5	Gnd		ЧЕРНЫЙ
	6	Vcc		БЕЛЫЙ

	:			
СВЯЗЬ Я	S 232 CON	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
	1	Rx		ЧЕРНЫЙ
	2	Gnd		
1234	3	Gnd		ЗЕЛЕНЫЙ
<u> </u>	4	Tx		ЖЕЛНЫЙ

УКАЗАТЕ.	ПЬ НАПРА	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
	1	Gnd		ЧЕРНЫЙ
[4 🤊 ล 🗚 🗍	2	data		КРАСНЫЙ
	3	+24Vdc		ЗЕЛЕНЫЙ
	4	N.c.		ЖЕЛНЫЙ

	,			
УКАЗАТЕ	ЛЬ НАПРА	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
7	1	Gnd		ЧЕРНЫЙ
	2	data		
1234	3	+24Vdc		ЗЕЛЕНЫЙ
	4	N.c.		ЖЕЛНЫЙ


BEF	РХНЯЯ РО	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
	1	A-B Blue		ЧЕРНЫЙ
	2	A-B Red		
,	3	A-B Green		ЗЕЛЕНЫЙ
12345678	4	+12Vdc		ЖЕЛНЫЙ
	5	B-A Blue		ЧЕРНЫЙ
<u> </u>	6	B-A Red		КРАСНЫЙ
	7	B-A Green		ЗЕЛЕНЫЙ
	8	+12Vdc		ЖЕЛНЫЙ

	(
KOHTP	ОЛЛЕРЫ (⊅ОТОЭЛЕІ	ИЕНТОВ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
	1	N.c.		ORANGE
	2	+24vdc		БЕЛЫЙ
,^-,	3	N.c.		ЧЕРНЫЙ
12345678	4	+24v		КРАСНЫЙ
	5	Handshake	e Data	ЗЕЛЕНЫЙ
pp	6	Gnd.		ЖЕЛНЫЙ
	7	Tx		СИНИЙ
	8	Rx		КОРИЧНЕВЫЙ

KOHTE	РОЛЛЕР ЭЕ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
J	1	Direction		ЧЕРНЫЙ
1234	2	Start/Stop	Data	КРАСНЫЙ
<u> </u>	3	Over Curr.		ЗЕЛЕНЫЙ
	4	N.C.		ЖЕЛНЫЙ

Стр. 13 - Руководство по установке и обслуживанию турникетов SWG03 DD-75-186R3 RU - 09/2019 - © CAME RUSSIA.

ИК ПРИЕМНИК (MASTER)

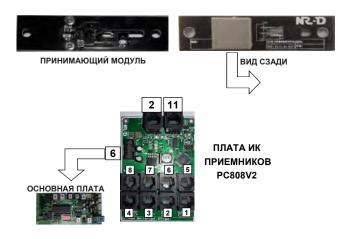

В	СЕ ИК		
	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
1234	1	+5Vdc	ЖЕЛТЫЙ
P11119	2	Receive Data	ЗЕЛЕНЫЙ
	3	Gnd	КРАСНЫЙ
	4	Ind_led	ЧЕРНЫЙ

	7		
	ЦВЕТА КАБЕЛЕИ		
1234	1	+5Vdc	ЖЕЛТЫЙ
•	2	Receive Data	ЗЕЛЕНЫЙ
	3	Gnd	КРАСНЫЙ
	4	Ind_led	ЧЕРНЫЙ
	,		

CB25 8	CB24	CB23	5 CB05	4 9080	3	2 8080	1 6080
No.	i i					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 4 7 to
	141	, nn		A 1 114	1/14 4	_	

	11				
	M/S COMM.				
199466	1	Pass Tx	БЕЛЫЙ		
143430	2	Main Tx	ЧЕРНЫЙ		
	3	Gnd	КРАСНЫЙ		
	4	Gnd	ЗЕЛЕНЫЙ		
	5	Main Rx	ЖЕЛТЫЙ		
	6	Pass Rx	СИНИЙ		

2

		MAIN	ГСОММ.
	1234	1	Main Rx
	•••••	2	Gnd
	1111	3	Gnd
ГА КАБЕЛЕЙ		4	Main Tx
ІЖЕВЫЙ			




	6		
ВЫХО	Д НА ОСН	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ	
7 7	1	+5Vdc	N.C
	2	+5Vdc	N.C.
	3	+24Vdc	ОРАНЖЕВЫЙ
	4	+24Vdc	БЕЛЫЙ
F 11	5	I/O1	ЧЕРНЫЙ
11	6	Gnd	КРАСНЫЙ
	7	I/O2	ЗЕЛЕНЫЙ
	8	Gnd	ЖЕЛТЫЙ
9	9	Rx	СИНИЙ
- +	10	Tx	КОРИЧНЕВЫЙ



ЦВЕТА КАБЕЛЕІ


ЧЕРНЫЙ

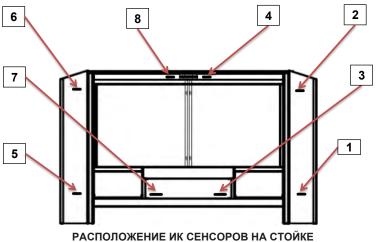

MASTER (ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД)

Стр. 14 - Руководствопо установке и обслуживанию турникетов SWG03 DD-75-186R3 RU - 09/2019 - © CAME RUSSIA.

ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ (SLAVE)

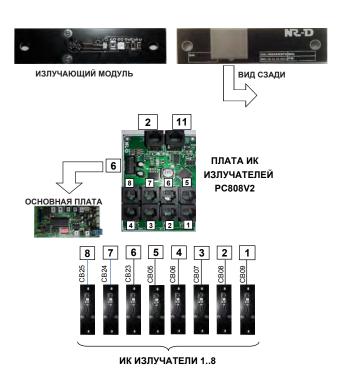


BCI	ВСЕ ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ					
	ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ					
1234	1	+5Vdc	ЖЕЛТЫЙ			
	2	Receive Data	ЗЕЛЕНЫЙ			
	3	Gnd Ind_led	КРАСНЫЙ			
IL J	4		ЧЕРНЫЙ			
~						

	ИК ИЗЛУЧАТЕЛИ				
1234	1	+5Vdc	ЖЕЛТЫЙ		
	2	Receive Data	ЗЕЛЕНЫЙ		
- -	3	Gnd Ind_led	КРАСНЫЙ		
	4		ЧЕРНЫЙ		
~					

	11					
	M/S COMM.					
122/56	1	Pass Tx	СИНИЙ			
147477	2	Main Tx	ЖЕЛТЫЙ			
	3	Gnd	ЗЕЛЕНЫЙ			
	4	Gnd	КРАСНЫЙ			
<u></u>	5	Main Rx	ЧЕРНЫЙ			
	6	Pass Rx	БЕЛЫЙ			

]		
	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
1234	1	Main Rx	ЖЕЛТЫЙ
75 0 57	2	Gnd	ЗЕЛЕНЫЙ
	3	Gnd	КРАСНЫЙ
	4	Main Tx	ЧЕРНЫЙ

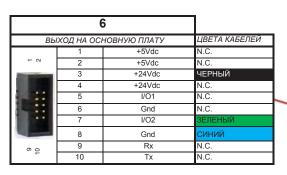





СТОЙКЕ SLAVE (ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД)

Стр. 15 - Руководство по установке и обслуживанию турникетов SWG03 DD-75-186R3 RU - 09/2019 - © CAME RUSSIA.

ПЛАТА СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ BLI81

ПЛАТА ИНДИКАТОРОВ BLI81



ЕХТ.ВЫХОД-А				
12	12			ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
111	1	+24V		КРАСНЫЙ
Name of the local division in the local divi	2	GND		ЧЕРНЫЙ

	:		
	ДАННЫ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ	
1	1	+24VDC	СЕРЫЙ
2	2	N.C.	
3	3	N.C.	
4	4	LED ВЫХОД 6	СЕРЫЙ
11 5	5	LED ВЫХОД 5	СЕРЫЙ
6	6	LED ВЫХОД 4	СЕРЫЙ
7	7	LED ВЫХОДЗ	СЕРЫЙ
1 8	8	LED ВЫХОД 2	СЕРЫЙ
9	9	LED ВЫХОД 1	СЕРЫЙ

	2		
	ДАННЫІ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ	
1	1	вход	ЖЕЛТЫЙ
2	2	N.C	
3	3	N.C	

ВЕРХНИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР HGI36PG-A



	(
ПЛАТА	УПРАВЛЕН	ЦВЕТ КАБЕЛЕЙ	
0	1	КРАСНЫЙ LED	
_	2	СИНИЙ LED	
	3	ЗЕЛЕНЫЙ LED 1	
4.4	4	ЗЕЛЕНЫЙ LED 2	
	5	ЗЕЛЕНЫЙ LED 3	
	6	ЗЕЛЕНЫЙ LED 4	
**	7	ЗЕЛЕНЫЙ LED 5	
	8	ЗЕЛЕНЫЙ LED 6	
4.2	9	+24VDC	
	10	+24VDC	

ЗВУКОВОЙ / ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ







вид	СЗАДИ

ЗВУКОІ	ВОЙ / ДИАГ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ	
7	1	ЧЕРНЫЙ	
L 7	2	Gnd	КРАСНЫЙ
11 2 3 4 1	3	Rx	ЗЕЛЕНЫЙ
	4	Tx	ЖЕЛТЫЙ


БЛОК ПИТАНИЯ



БЛОК Г	ПИТАНИЯ			
	СИЛОВО	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ		
900 1	1	+24Vdc		СИНИЙ
	2	+24Vdc		СЕРЫЙ
∐ □ 3	3	Gnd.		КОРИЧНЕВЫЙ
4	4	Gnd.		ЧЕРНЫЙ

Стр. 16 - Руководство по установке и обслуживанию турникетов SWG03 DD-75-186R3 RU - 09/2019 - © CAME RUSS/A.

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

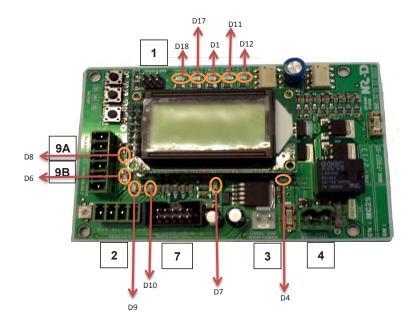

ОПИСАНИЕ СТАТУСОВ ИНДИКАЦИИ				
D1-KPACH.	ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ			
D4-ЖЕЛТ.	ПЕРЕГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ			
D6-3ЕЛЕН.	КОНЦЕВИК ПОЛОЖЕНИЯ В			
D7-KPACH.	ПИТАНИЕ LED			
D8-3ЕЛЕН.	КОНЦЕВИК ПОЛОЖЕНИЯ А			
D9-3ЕЛЕН.	ЭНКОДЕР А			
D10-3ЕЛЕН.	ЭНКОДЕР В			
D11-3ЕЛЕН.	НАПРАВЛЕНИЕ А			
D12-3ЕЛЕН.	НАПРАВЛЕНИЕ В			
D17-ЖЕЛТ.	ДВИЖЕНИЕ			
D18-KPACH.	ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ			



	ВНЕШНИЙ I/O (PRG)			
	1	Ext I/O 1	N.C	
	2	+5Vdc	N.C.	
6 🚃 5	3	Ext I/O 3	N.C.	
4 📖 3	4	Ext I/O 4	N.C.	
2 1	5	Reset	N.C.	
	6	Gnd	N.C.	


ЭНКОДЕР			ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
	1	Gnd	СИНИЙ
	2	Encoder A	ЖЕЛТЫЙ
3	3	+5Vdc	КОРИЧНЕВЫЙ
4	4	Encoder B	БЕЛЫЙ

		3	
1 2	ВХОД	, ПИТАНИЯ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
1917	1	+24Vdc	КРАСНЫЙ
	2	Gnd	ЧЕРНЫЙ

	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ			
1 2				
	1	Motor Out	(Brown)	КОРИЧНКЕВЫЙ
S-95	2	Motor Out	(Blue)	СИНИЙ
aller SC AMPRICE M				

ВЫХС	ОД НА ОСН	ОВНУЮ ПЛАТУ	ЦВЕТА КАБЕЛЕЙ
- Z	1	+5Vdc	N.C
	2	+5Vdc	N.C.
70.70	3	+24Vdc	N.C.
76.76	4	+24Vdc	N.C.
	5	I/O1	ЧЕРНЫЙ
비율물	6	Gnd	N.C
122	7	I/O2	КРАСНЫЙ
177-176	8	Gnd	N.C
	9	Rx	ЗЕЛЕНЫЙ
9	10	Tx	ЖЕЛТЫЙ


	ДАННЫ	Е ДАТЧИКА	CABLE COLORS
1	1	+24Vdc	N.C.
2	2	Proximity Sensor A	КРАСНЫЙ
3	3	Gnd	N.C.
4	4	+24Vdc	N.C.
5	5	Proximity Sensor B	ЖЕЛТЫЙ
6	6	Gnd	N.C.

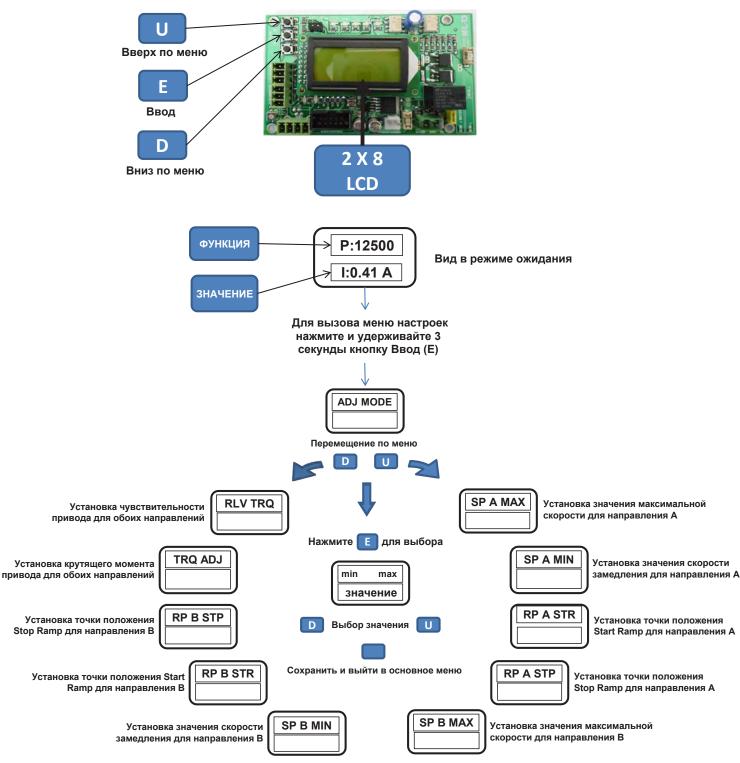

ПРОВЕРКА ЭНКОДЕРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА: Функция Р (Position) - значения увеличиваются при движении створки. P=MAX - створки закрыты. P=0 - створки полностью открыты.

Для упрощения тестирования допустимо отключать электропривод и тормоз, отсоединив соответствующие разъемы.

ВНИМАНИЕ! Перед изменением и сохранением настроек механизм должен быть проверен - убедитесь в плавном и свободном ходе створок.

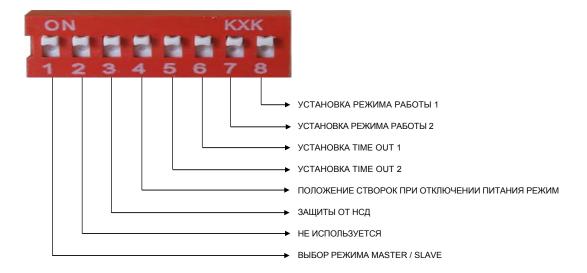

СТОЙКА MASTER


СТОЙКА SLAVE


		CIONIKA MASIER			CTONIKA SLAVL		
	В	ЫБОР РЕЖИМА MASTER / SLAVE	ВЫБОР РЕЖИМА MASTER / SLAVE				
SW			SW				
1	ЗНАЧЕНИЕ				ЗНАЧЕНИЕ		
ON		SLAVE	ON		SLAVE		
OFF		MASTER	OFF		MASTER		
SW			SW	1			
2		ЗНАЧЕНИЕ	2		ЗНАЧЕНИЕ		
ON		PE3EPB	ON		SLAVE		
OFF		PE3EPB	OFF		MASTER		
	РЕЖИМ ЗАЦ	ЦИНЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА	PE	ЖИМ ЗАЩИ	НЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА		
SW			SW				
3		ЗНАЧЕНИЕ	3	3 ЗНАЧЕНИЕ			
ON		СД срабатывает сигнализация, створки остаются открытыми	ON	N PE3EPB			
OFF	Немедле	нное закрытие створок при НСД (риск повреждения и травм!)	OFF	OFF PE3EPB			
	ПОЛОЖЕНИЕ СТВОРОК ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ						
SW			SW				
4		ЗНАЧЕНИЕ	4	ЗНАЧЕНИЕ			
ON	Ство	ррки открываются и остаются открытыми (Free Pass)	ON	Створки открываются и остаются открытыми (Free Pass)			
OFF		Створки остаются закрытыми	OFF		Створки остаются закрытыми		
	УСТАНОВКА TIME OUT			РЕЖИМ ПЕР	ЕСЕЧЕНИЯ ИК СЕНСОРОВ CROSS PHOTOCELL		
SW	SW		SW	SW			
5	6	ЗНАЧЕНИЕ	5	6	ЗНАЧЕНИЕ		
OFF	OFF	Time Out на проход 12 секунд	OFF		PE3EPB		
ON	OFF	Time Out на проход 8 секунд	ON		PE3EPB		
OFF	ON	Time Out на проход 4 секунды	-	ON	Режим CrossPhotocell включен		
ON	ON	Time Out на проход 2 секунды		OFF	Режим CrossPhotocell выключен		
		<u> </u>		•			

	УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ				УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ
SW	SW		SW	SW	
7	8	ЗНАЧЕНИЕ	7	8	ЗНАЧЕНИЕ
OFF	OFF	Контролируемый проход в обоих направлениях	OFF		PE3EPB
ON	OFF	Не используется	ON		PE3EPB
OFF	ON	Направление А-В: свободный проход по ИК датчикам, Направление В-А: контролируемый проход.		ON	Режим быстрого свободного прохода (без ограничений)
ON	ON	Направление В-А: свободный проход по ИК датчикам, Направление А-В: контролироуемый проход.		OFF	Свободный проход (по одному человеку за раз)

		УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ (СТОЙКА MASTER)			
·	SW	SW			
	7	8	ЗНАЧЕНИЕ		
РЕЖИМ 1	OFF	OFF	Контролируемый проход в обоих направлениях		
	ON	OFF	НЕ НАЗНАЧЕНО		
РЕЖИМ 2	OFF	ON	Направление А-В: свободный проход по ИК датчикам, Направление В-А: контролируемый проход.		
РЕЖИМ3	ON	ON	Направление В-А: свободный проход по ИК датчикам, Направление А-В: контролируемый проход.		


УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ (СТОЙКА SLAVE) SW 8		
	OFF	Режим быстрого свободного прохода (без ограничений)
	ON	Свободный проход (по одному человеку за раз)

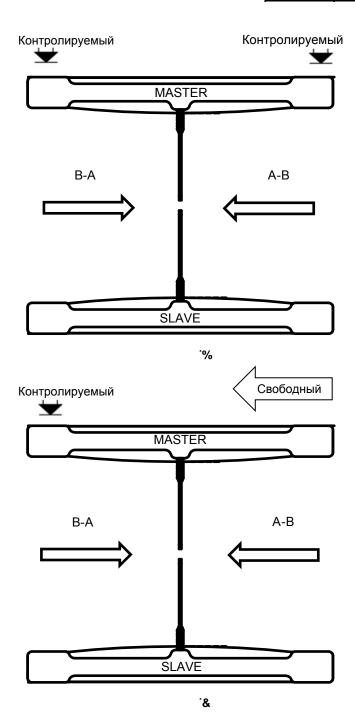


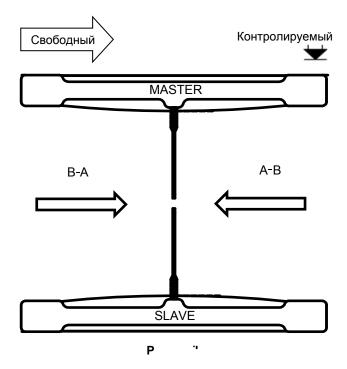


МОНТАЖ ТУРНИКЕТА


Перед установкой турникета необходимо провести его частичную разборку.

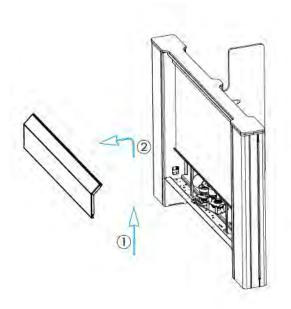

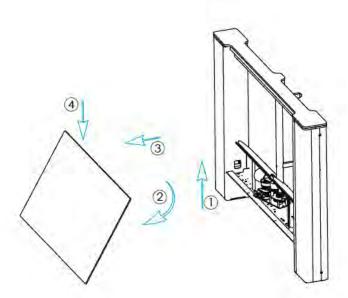


1. Демонтируйте боковые панели.

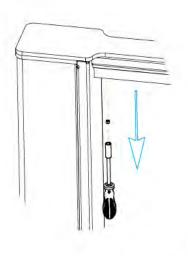

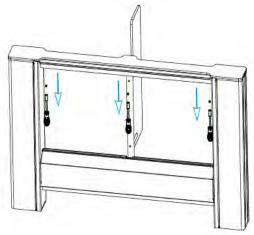




2. Снимите верхнюю и боковые крышки.

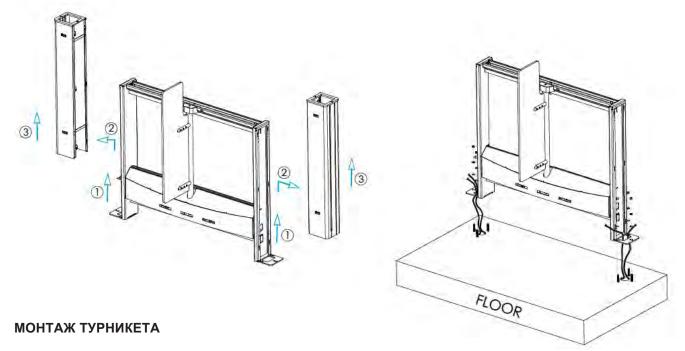

Поверхность, предназначенная для установки турникета, должна быть идеально ровной. Выберите место для установки турникета с учетом ширины контролируемого прохода и подключаемых аксессуаров. Отметьте карандашом места для крепежных отверстий с учетом габаритов монтажных оснований турникета. Просверлите отверстия в указанных местах и вставьте в них анкеры.

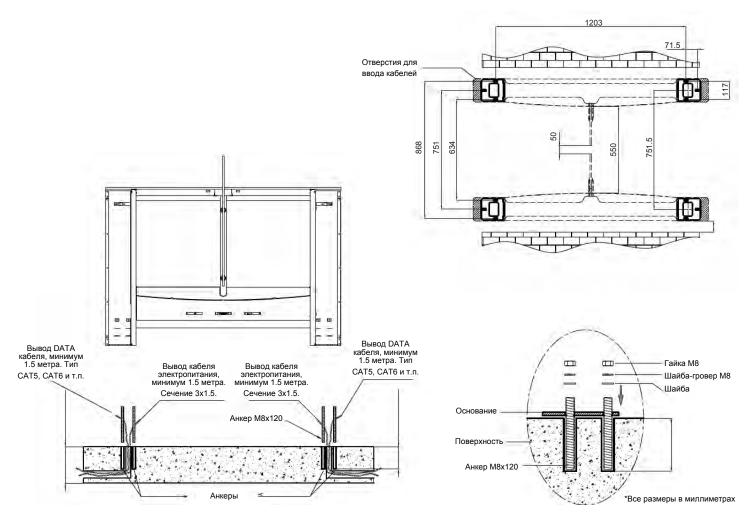

Установите турникет на анкеры. При наличии гофрошланга для электропроводки, пропустите его через отверстия ввода кабеля. Закрепите турникет к поверхности при помощи гаек, используя ключ с храповиком.

ВНИМАНИЕ! Фактические размеры могут варьироваться в зависимости от модели. Рекомендуется использовать шаблон с блоком для сверления из комплекта поставки турникета.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1. Гарантийный срок начинается с даты продажи товара и длится в течение 24 (двадцати четырех) месяцев. Гарантийное покрытие заключается в бесплатном ремонте и/или замене запасных частей в Сервисных центрах САМЕ.
- 2. Компанией-производителем гарантируется наличие запасных частей в течение 10 (десяти) лет с даты изготовления изделия.
- 3. Гарантийный ремонт и/или гарантийная заменена запасных частей не продлевает первоначальный срок действия гарантии.
- 4. Компания-производитель поставляет необходимые запасные части для устранения дефектов и сбоев в течение гарантийного срока в соответствии с условиями, изложенными в договоре поставки. Детали поставляются Авторизованному Дилеру и Сервисному Центру, который осуществил продажу продукта конечному пользователю.
- 5. Пользователь несет ответственность за обеспечение технического обслуживания в соответствии с условиями, изложенными в настоящем документе.
- 6. Для обращения по гарантии пользователю необходимо иметь полностью заполненный гарантийный талон (Сертификат) и при необходимости представить его авторизованному сервисному персоналу.
- 7. На все запасные части, отдельно поставляемые САМЕ, предоставляется 1 (один) год гарантии с даты покупки, за исключением отказов, вызванных физическим повреждением, неправильной установкой, неправильным использованием, вмешательством и иным причинам, не зависящим от производителя.
- 8. Указанные гарантийные сроки и MCBF для наших продуктов основаны на условии, что продукт находится в надлежащем состоянии, установлен, эксплуатируется и обслуживаются в соответствии с рекомендуемым планом периодического технического обслуживания производителя.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПОКРЫТИЯ

- 1. Любое повреждение гарантийного сертификата, серийных номеров и этикеток, препятствующее идентификации продукта, аннулируют гарантию.
- 2. Любое вмешательство или попытки ремонта приводят к аннулированию гарантии.
- 3. Не покрываются гарантией повреждения и неисправности, вызванные любым из перечисленных ниже условий:
 - 3.1 Неправильное использование, злоупотребление, преднамеренное действие или халатность.
 - 3.2 Внешние механические повреждения, разбитие стекла, повреждение створок.
 - 3.3 Отказы, вызванные коротким замыканием, скачком напряжения, неправильным подключением питания, нештатным напряжением, неправильным заземлением, изменением фазовой группы, эффектами индукционного тока.
 - 3.4 Проведение технического обслуживания, ремонта, модернизации, замены частей и принадлежностей неквалифицированным персоналом.
 - 3.5 Повреждения, полученные в ходе доставки.
 - 3.6 Отказы, вызванные воздействием несоответствия условий окружающей среды заявленным техническим характеристикам продукта (диапазон рабочих температур, степень защиты IP и пр.).
 - 3.7 Сбои, вызванные попаданием воды во внутренние части турникета.
 - 3.8 Ущерб и поломка, вызванные молнией, наводнением, пожаром, штормом, ураганом, землетрясением и иными стихийными бедствиями.
 - 3.9 Повреждения в результате техногенных аварий и катастроф.
 - 3.10 Ущерб, возникший в результате обстоятельств не зависящих от разумного контроля производителя или пользователя вооруженные конфликты, гражданские беспорядки, блокада, революция, восстание, мобилизация, мародерство и пр.
 - 3.11 Сбои или неисправности, связанные с подачей питания от блока управления или встроенного блока питания турникеты на внешние сторонние устройства картридеры, клеммы, указатели, устройства связи и пр.



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

БРЕНД WWW.WWW.WWWWWW.WWW.WWW.WWW.WWW.WWW.WWW	
МОДЕЛЬ	
MANAMANANANANANANANANANANANANANANANANAN	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН / ФАКС

E-MAIL

WEB

ДАТА УСТАНОВКИ

ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ



OZAK GECIS TEKNOLOJILERI

SAN. TIC. A.S. Kosekoy, Cuhane Cd. N:130 41080 Kartepe Kocaeli / TURKEY T: +90 262 373 48 48

CAME.COM

came.com/ozak